


配置図 S=1:100

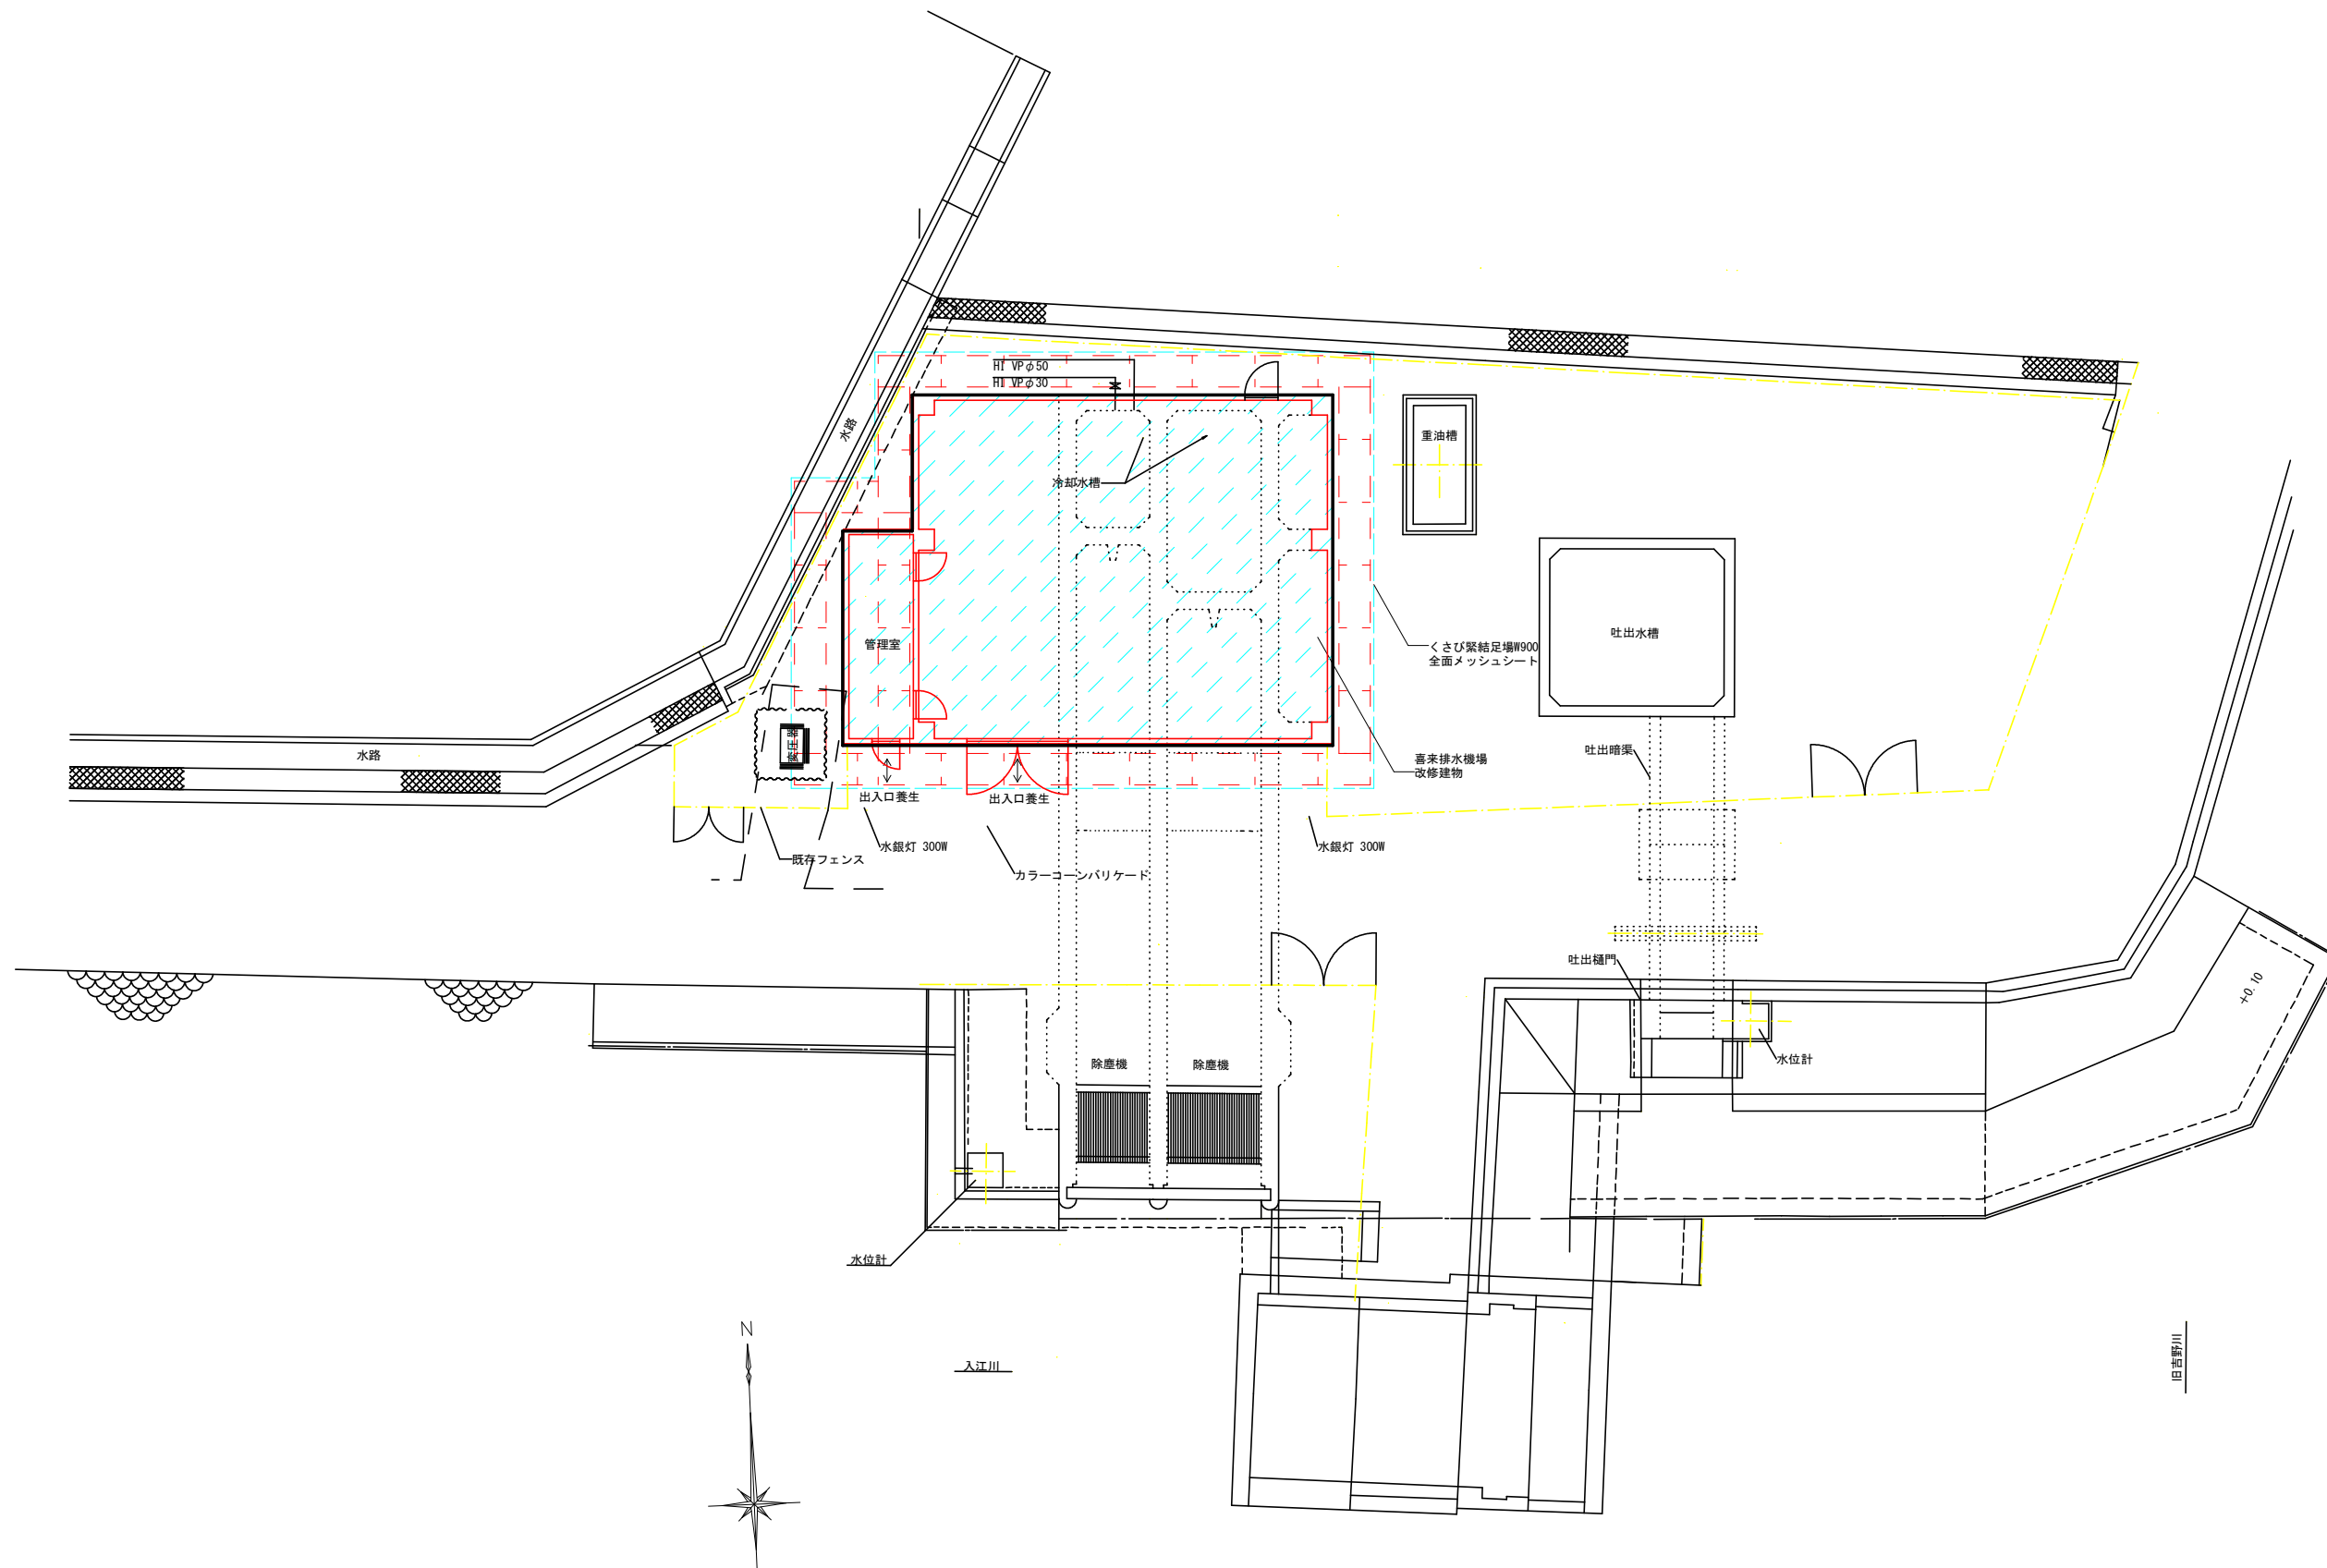


工事名	R8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事		
路線名等			
工事箇所	徳島県板野郡松茂町地内		
図面名	配置図		
縮尺	S=1:100	図面番号	1 / 6
会社名			
事業者名	徳島県徳島農林事務所		

南立面图 S=1:100

東立面図 S=1:100


北立面图 S=1:100

西立面图 S=1:100



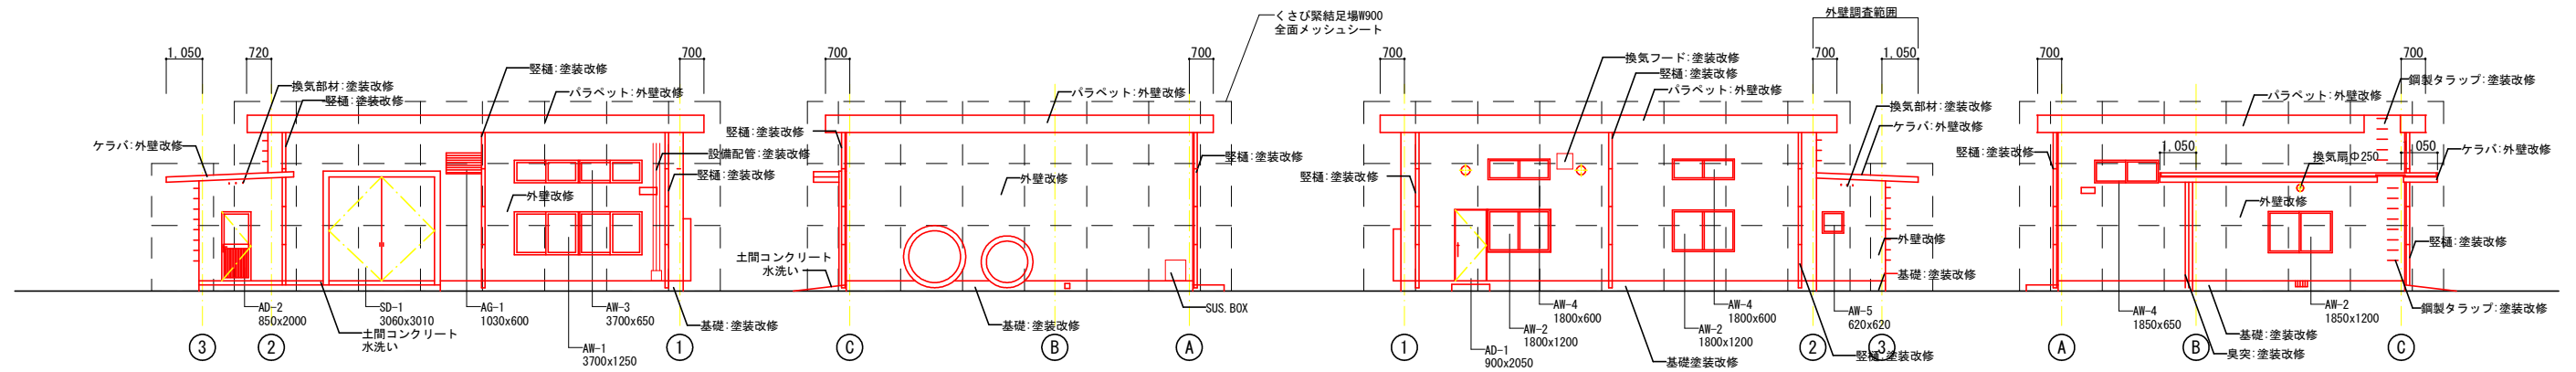


1階平面図 S=1:100

 ※外部建具の周囲シーリングは打ち替えとする




軒天伏圖 S=1:100

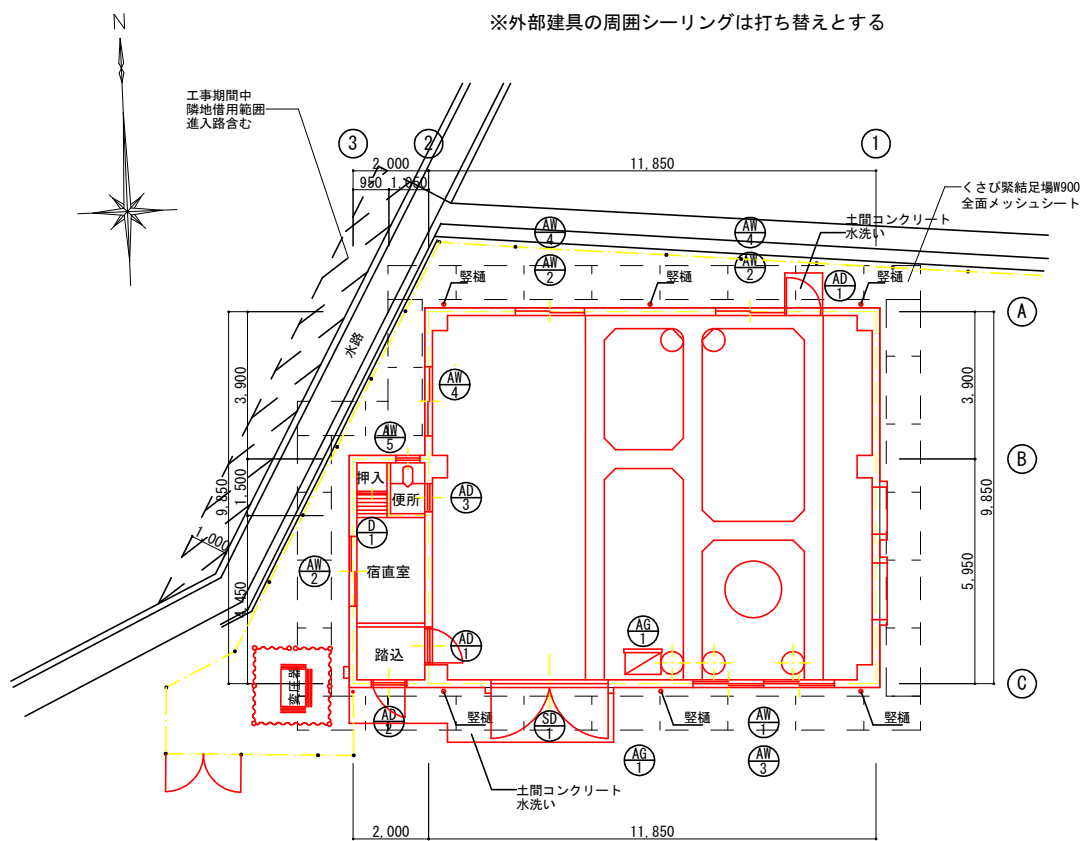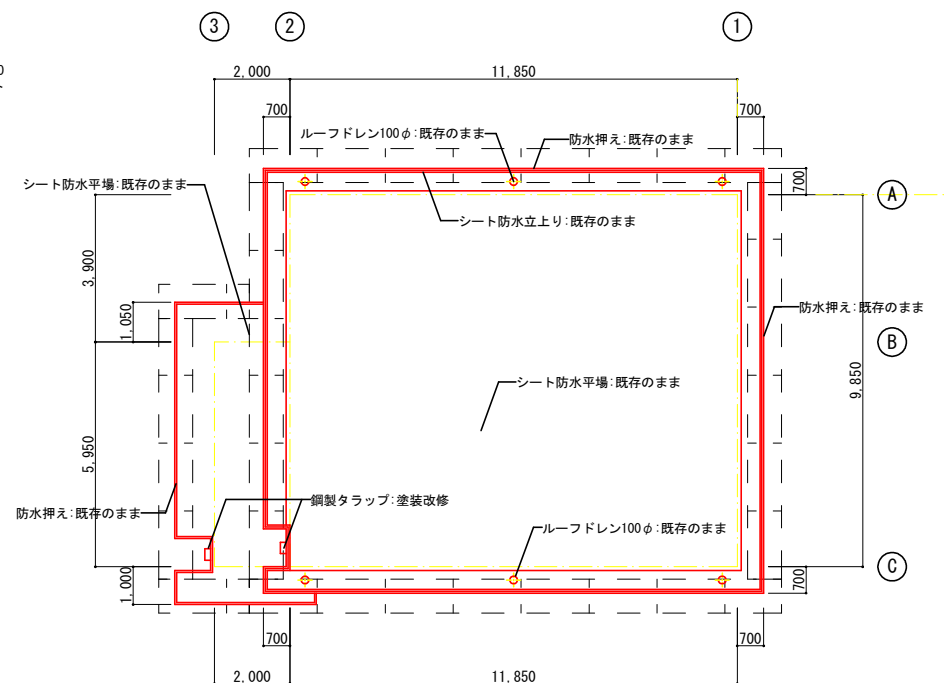
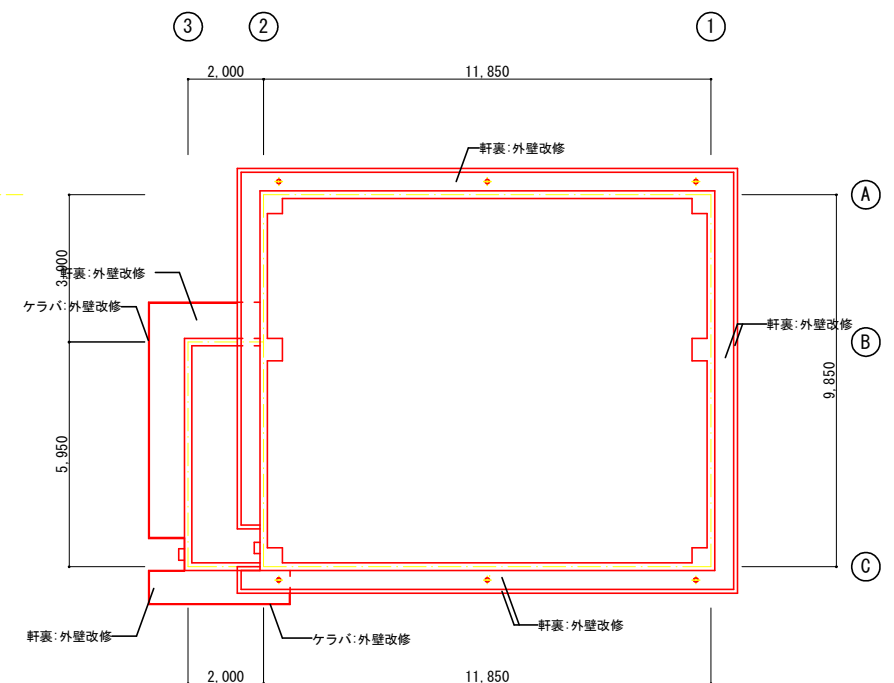


工事名	R 8 徳耕 ストマネ 喜来 2 期 排水機場土木補修工事		
路線名等			
工事箇所	徳島県板野郡松茂町地内		
図面名	平面図、屋根伏図、立面図		
縮尺	S=1:100	図面番号	2 / 6
会社名			
事業者名	徳島県徳島農林事務所		

 S=1:25



1-1断面
3.3m²

 
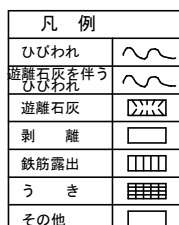


・ひびわれの $\frac{\quad}{\quad}$ は、 ひびわれ幅(mm)/ひびわれ長さ(mm) を示す。

	遊離石灰	剝離	鉄筋露出	うき	その他
南立面		1000*150	850*650	600*300	
				550*700	
				500*250	
				900*350	
				100*3300	
				200*3300	
				200*400	
				400*1500	
				100*2200	
				100*825	
				100*200	
1-1断面			100*1000	100*1400	
			100*300	100*400	
2-2断面			100*1350		
合計	0箇所	0.15m2	0.82m2	3.19m2	0箇所
鉄筋露出 0.82/(50.3+9.2+3.3+9.7)*100=1.13%<50%=部分的 うき 3.19/(50.3+9.2+3.3+9.7)*100=4.4%<50%=部分的					

ひび割れ部(0.2mm～1.0未満):樹脂注入工法
ひび割れ部(1.0mm以上):カットシール工法
剥離部:腕腐り研ぎ撤去後、ポリマーセメントモルタル充填工法
鉄筋露出部:コンクリート腕腐り研ぎ撤去
鉄筋腐食部:の浮き除去後、防錆材塗布
ポリマーセメントモルタル充填工法
うき部(一般部):アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 9本/m²
うき部(指定部):アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 16本/m²
うき部(狭傷部):アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 5本/m

工事名	R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事		
路線名等			
工事箇所	徳島県板野郡松茂町地内		
図面名	南立面損傷図		
縮尺	S=1:25	図面番号	3 / 6
会社名			
事業者名	徳島県徳島農林事務所		

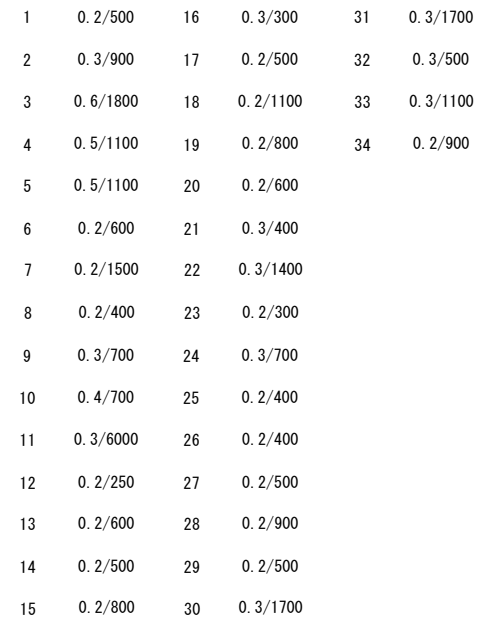 

・ひびわれの / は、 ひびわれ幅 (mm) / ひびわれ長さ (mm) を示す。

ひび割れ以外の劣化 状態評価表


	遊離石灰	剝離	鉄筋露出	うき	その他
東立面				400*600	
8-8断面			100*1000	70*600	
				70*2500	
				70*700	
合計	0箇所	0m2	0.1m2	0.50m2	0箇所
うき	0.6/(46.6+6.6)*100=1.13%<50%-部分的				
露出	0.1/(46.6+6.6)*100=0.0019%<50%-部分的				

最大ひび割れ幅 0.2mm未満 (S-5)	最大ひび割れ幅 0.2mm以上～0.6mm未満 (S-4)		最大ひび割れ幅 0.6mm以上 (S-3)
	0.2/500	0.3/700	0.6/1800
	0.3/900	0.2/400	
	0.5/1100	0.2/400	
	0.5/1100	0.2/500	
	0.2/600	0.2/900	
	0.2/1500	0.2/500	
	0.2/400	0.3/1700	
	0.3/700	0.3/1700	
	0.4/700	0.3/500	
	0.3/6000	0.3/1100	
	0.2/250	0.2/900	
	0.2/600	0.3/400	
	0.2/500	0.3/1700	
	0.2/800	0.3/400	
	0.3/300	0.5/2500	
	0.2/500	0.3/2200	
	0.2/1100	0.3/1700	
	0.2/800	0.3/400	
	0.2/600	0.2/1600	
	0.3/400	0.2/1400	
	0.3/1400	0.3/600	
	0.2/300		
8-8断面 0.1/200	0.2/300	0.3/500	1.0/300
0.1/200	0.3/500		1.0/1500
	0.2/300		1.0/1500
合計 400mm	44850mm		5100mm

ひび割れ密度 $\geq 50\text{cm/m}^2$ (4485+510) / (46.6+6.6) =93.9cm/m2
(ひび割れ幅0.2mm以上)

工事名	R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土不補修工事		
路線名等			
工事箇所	徳島県板野郡松茂町地内		
図面名	東立面損傷図		
縮尺	S=1:25	図面番号	4 / 6
会社名			
事業者名	徳島県徳島農林事務所		

北立面
59.9m²

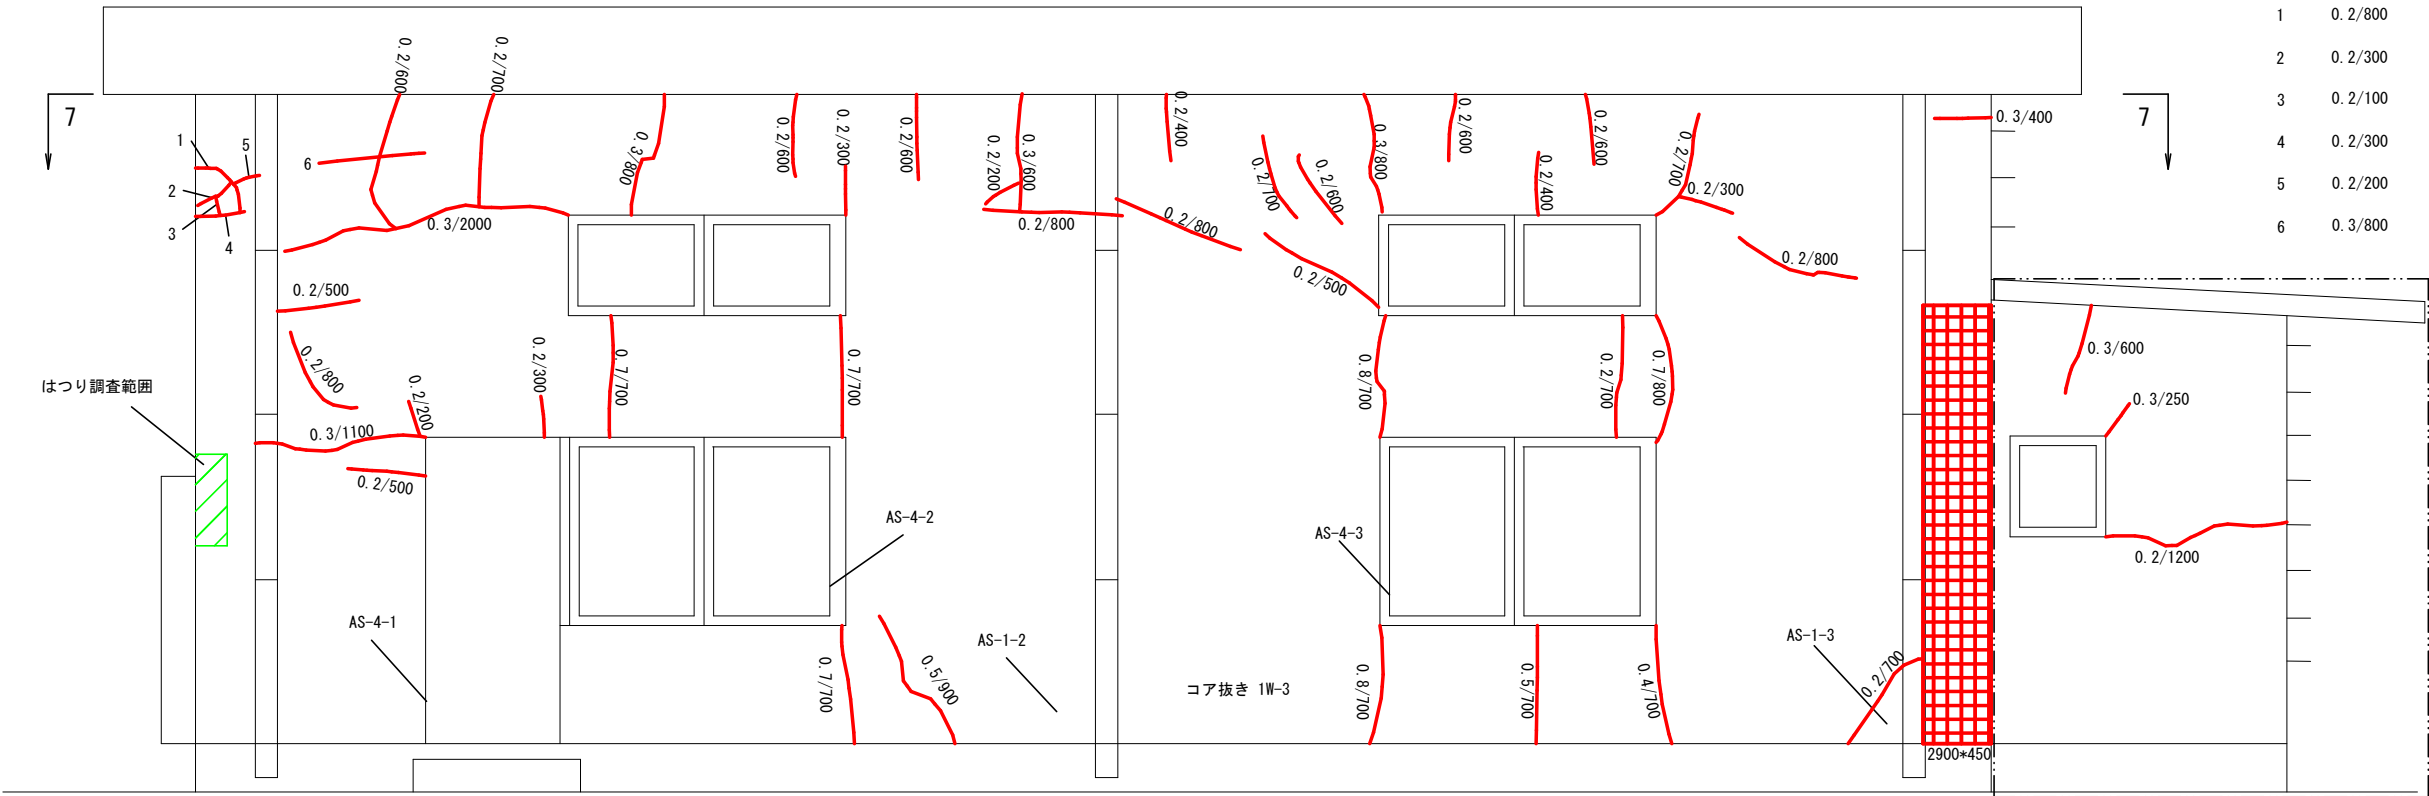


- 1 0.2/800
- 2 0.2/300
- 3 0.2/100
- 4 0.2/300
- 5 0.2/200
- 6 0.3/800

今回未調査

ひび割れ 状態評価表

最大ひび割れ幅 0.2mm未満 (S-5)	最大ひび割れ幅 0.2mm以上～0.6mm未満 (S-4)	最大ひび割れ幅 0.6mm以上 (S-3)
	0.2/800	0.2/800
	0.2/300	0.2/400
	0.2/100	0.2/800
	0.2/300	0.2/700
	0.2/200	0.2/500
	0.3/800	0.2/600
	0.2/500	0.3/800
	0.2/800	0.2/600
	0.3/1100	0.5/700
	0.2/500	0.2/400
	0.2/600	0.2/600
	0.2/200	0.2/700
	0.3/2000	0.2/700
	0.2/700	0.4/700
	0.2/300	0.2/300
	0.3/800	0.2/800
	0.2/600	0.3/600
	0.5/900	0.3/250
	0.2/200	0.2/1200
	0.3/600	
7-7断面 0.1/350	0.2/600	0.4/1100
	0.1/350	0.5/600
合計 700mm	29150mm	7200mm
ひび割れ密度≧50cm/m ² (2915+720)/(59.9+9.2)=52.6cm/m ² (ひび割れ幅0.2mm以上)		

 7-7断面
9.2m²



ひび割れ以外の劣化 状態評価表

	遊離石灰	剥離	鉄筋露出	うき	その他
北立面				2900*450	
7-7断面			100*200		
合計	0箇所	0m ²	0.02m ²	1.31m ²	0箇所
鉄筋露出 0.02/(59.9+9.2)*100=0.03%<50%=部分的 うき 1.31/(59.9+9.2)*100=1.9%<50%=部分的					

改修方法


ひび割れ部(0.2mm～1.0未満):樹脂注入工法
ひび割れ部(1.0mm以上):Uカットシーリング工法
剥離部:脆弱部研り撤去後、ポリマーセメントモルタル充填工法
鉄筋露出部:コンクリート脆弱部研り撤去
鉄筋腐食部の浮き錆除去、防錆材塗布
ポリマーセメントモルタル充填工法
うき部(一般部):アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 9本/m²
うき部(指定部):アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 16本/m²
うき部(狭幅部):アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 5本/m

凡 例	
ひびわれ	
遊離石灰を伴うひびわれ	
遊離石灰	
剥 離	
鉄筋露出	
う き	
その他	

・ ひびわれの / は、 ひびわれ幅(mm)/ひびわれ長さ(mm) を示す。

工事名	R8 徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事		
路線名等			
工事箇所	徳島県板野郡松茂町地内		
図面名	北立面損傷図		
縮尺	S=1:25	図面番号	5 / 6
会社名			
事業者名	徳島県徳島農林事務所		

西立面 損傷図 S=1:25

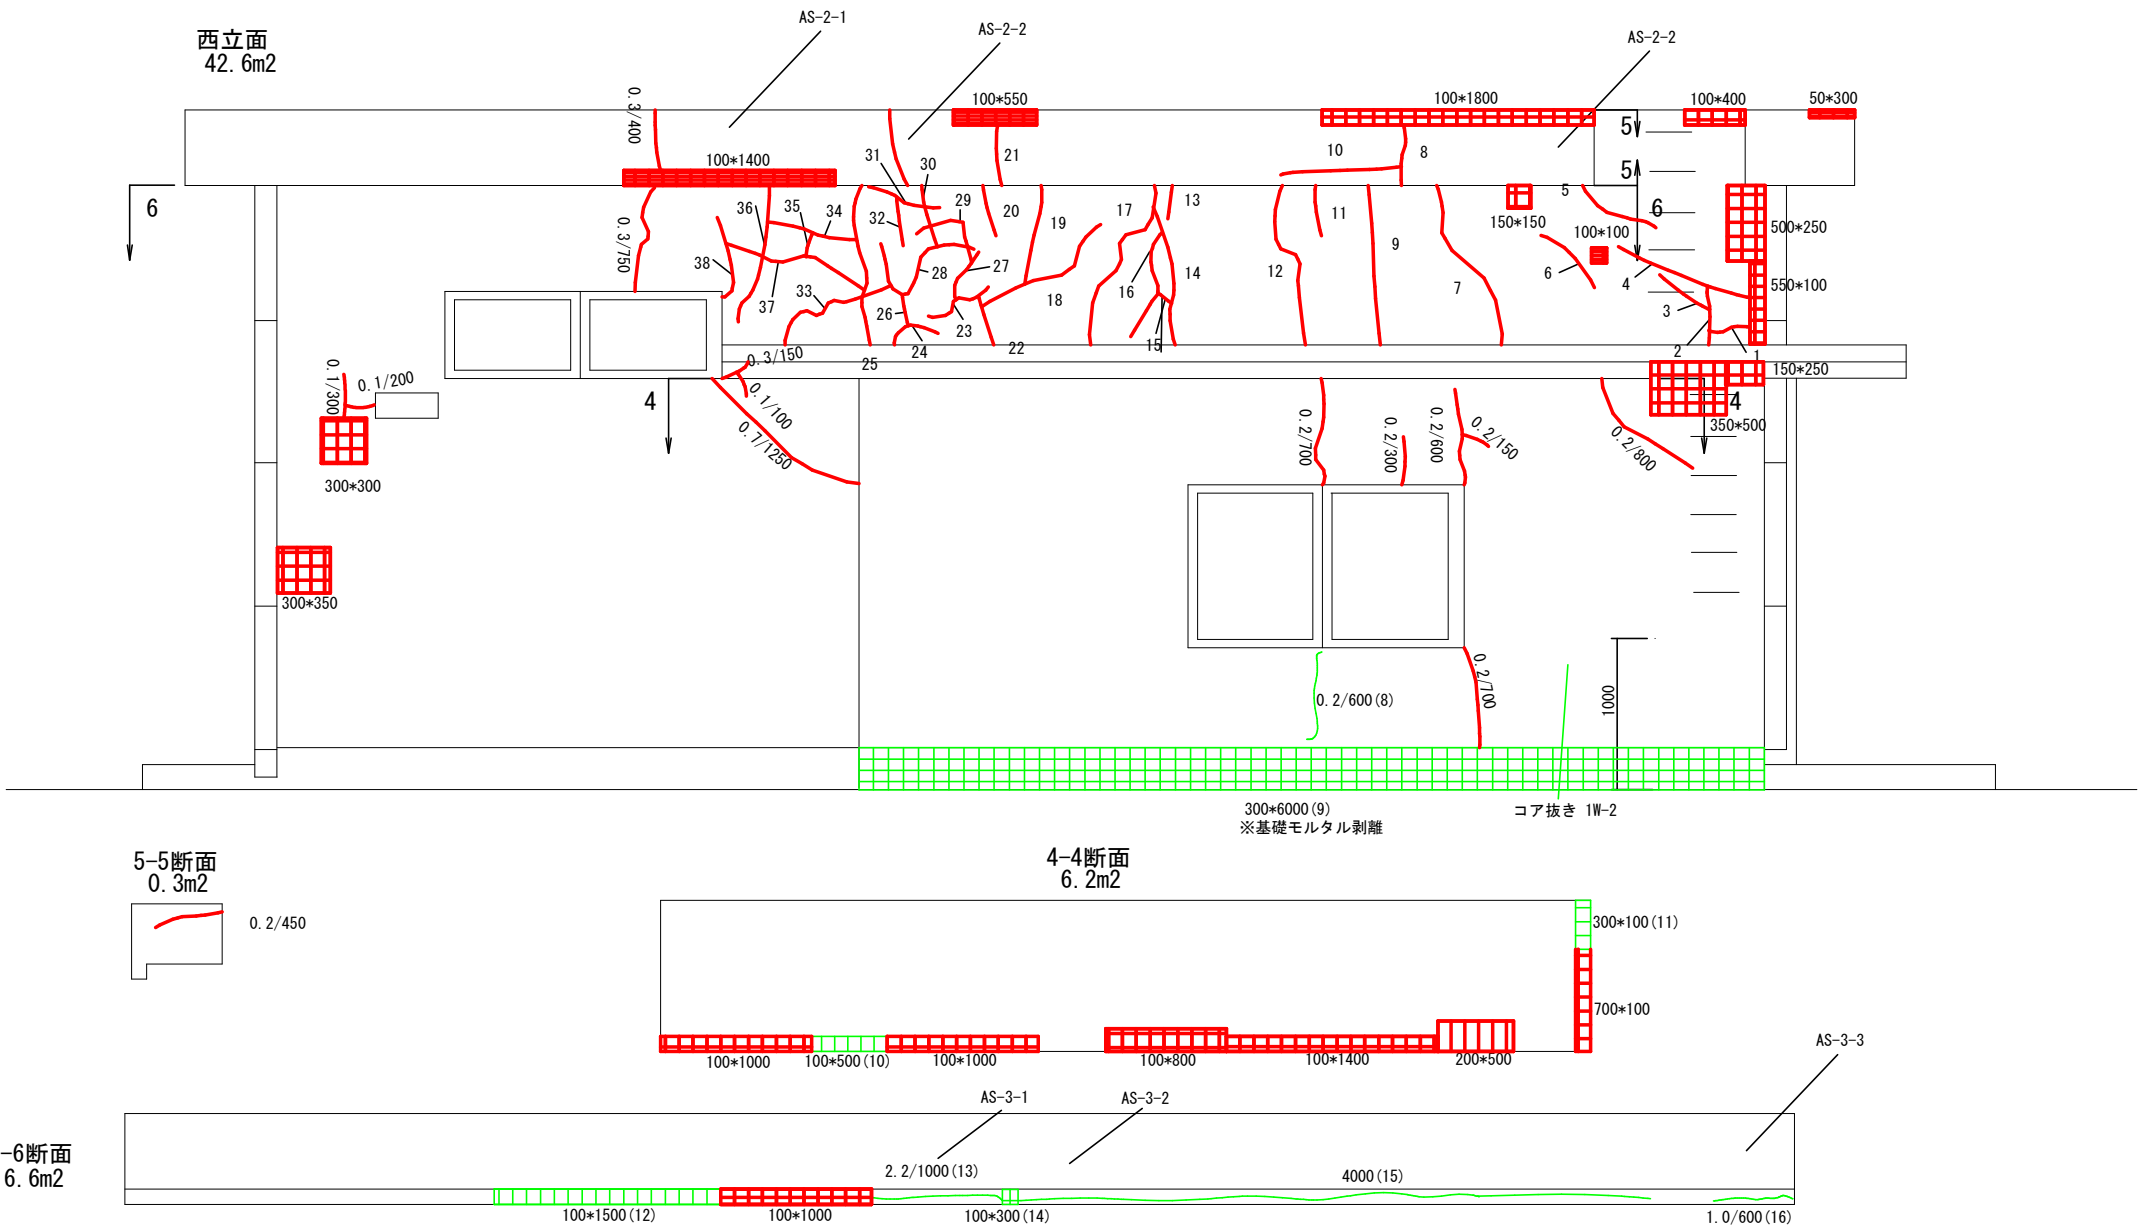

1	0.2/300	16	0.2/800	31	0.2/500
2	0.2/400	17	0.2/1250	32	0.2/300
3	0.2/400	18	0.2/1000	33	0.3/900
4	0.2/300	19	0.3/650	34	0.2/600
5	0.2/400	20	0.2/350	35	0.2/150
6	0.3/600	21	0.2/400	36	0.4/950
7	0.4/1200	22	0.2/350	37	0.2/1000
8	0.2/400	23	0.2/500	38	0.5/600
9	0.5/1000	24	0.2/400		
10	0.2/800	25	0.3/1050		
11	0.2/350	26	0.2/200		
12	0.2/1150	27	0.2/350		
13	0.2/200	28	0.2/1050		
14	0.5/950	29	0.2/600		
15	0.2/100	30	0.2/450		

ひび割れ 状態評価表

最大ひび割れ幅 0.2mm未満 (S-5)	最大ひび割れ幅 0.2mm以上～0.6mm未満 (S-4)	最大ひび割れ幅 0.6mm以上 (S-3)
0.1/100	0.2/300	0.3/1050
0.1/200	0.2/400	0.2/200
0.1/300	0.2/400	0.2/350
	0.2/300	0.2/1050
	0.2/400	0.2/600
	0.3/600	0.2/450
	0.4/1200	0.2/500
	0.2/400	0.2/300
	0.5/1000	0.3/900
	0.2/800	0.2/600
	0.2/350	0.2/150
	0.2/1150	0.4/950
	0.2/200	0.2/1000
	0.5/950	0.5/600
	0.2/100	0.2/800
	0.2/800	0.2/150
	0.2/1250	0.2/600
	0.2/1000	0.2/700
	0.3/650	0.2/300
	0.2/350	0.2/700
	0.2/400	0.3/150
	0.2/350	0.3/400
	0.2/500	0.3/750
	0.2/400	0.2/600
5-5断面	0.2/450	
合計	600mm	28550mm
ひび割れ密度 $\geq 50\text{cm/m}^2$ (2855+685)/(42.6+0.3+6.2+6.6)=63.6cm/m ² (ひび割れ幅0.2mm以上)		

ひび割れ以外の劣化 状態評価表

	遊離石灰	剥離	鉄筋露出	うき	その他
西立面				300*350	
				300*300	
				100*1400	
				100*550	
				100*1800	
				150*150	
				100*100	
				350*500	
				100*400	
				500*250	
				550*100	
				150*250	
				50*300	
4-4断面			500*200	100*1000	
			300*100	100*800	
			100*500	100*1400	
				700*100	
				100*1000	
6-6断面			100*1500	100*1000	
			100*300		
合計	0箇所	0m ²	0.36m ²	3.5m ²	0箇所
鉄筋露出 0.36/(42.6+0.3+6.2+6.6)*100=0.65%<50%=部分的 うき 3.5/(42.6+0.3+6.2+6.6)*100=3.5%<50%=部分的					

凡 例	
ひびわれ	〰〰〰
遊離石灰を伴うひびわれ	〰〰〰
遊離石灰	〰〰〰
剥 離	□
鉄筋露出	□□□□
う き	□□□□
その他	□

・ ひびわれの / は、 ひびわれ幅(mm)/ひびわれ長さ(mm) を示す。

改修方法

ひび割れ部(0.2mm～1.0未満):樹脂注入工法
ひび割れ部(1.0mm以上):Uカットシーリング工法
剥離部:脆弱部研り撤去後、ポリマーセメントモルタル充填工法
鉄筋露出部:コンクリート脆弱部研り撤去
鉄筋腐食部の浮き錆除去、防錆材塗布
ポリマーセメントモルタル充填工法
うき部(一般部):アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 9本/m²
うき部(指定部):アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 16本/m²
うき部(狭幅部):アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 5本/m

工事名	R8徳耕 ストマネ 喜来2期 排水機場土木補修工事		
路線名等			
工事箇所	徳島県板野郡松茂町地内		
図面名	西立面損傷図		
縮尺	S=1:25	図面番号	6 / 6
会社名			
事業者名	徳島県徳島農林事務所		