


鵜の田尾トンネル数量展開図 S=1:200

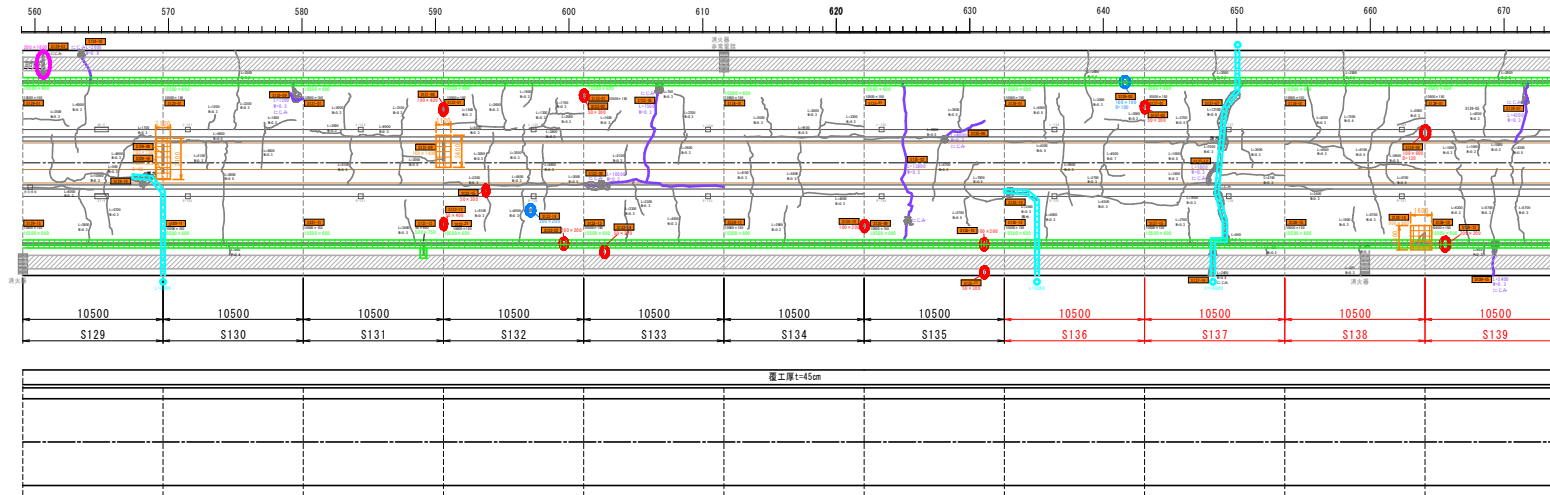

凡例

○	目視点検での変状種類
—	施工目録
—	設置位置等による
—	ひび割れ(0.3mm)未満
—	ひび割れ(0.3mm)以上
—	ひび割れ(0.3mm)以上
—	コールドジョイント
—	圧さ
—	下ま、はく露
—	はく落(はく落部)
—	骨材の露出(圧破部)
—	湧水
—	湧水(湧れている部分)
—	湧水・空泡
—	溶脱物(炭酸石灰など)
—	露工コンクリート劣化
▲	崩き
▲	沈下

凡例(対策工)

—	対策工
—	ひび割れ注入工(エポキシ樹脂注入材)
—	ひび割れ注入工(スラグ系微粒子注入材)
—	ネット工(FRPメッシュ)
—	ネット工(ビニロンメッシュ)
—	はつり落とし工(FRP剥離除去)
—	劣化防止コーティング剤塗布
—	巻戻材塗布(ケイ酸ナトリウム系)
—	削孔修繕(ポリマーセメント)
—	導水補工(縫幅165mm)
—	導水補工(縫幅300mm)
—	炭素繊維シート(内面補強用:1方向2層)

※1 ネット工は、変状箇所を包括し、四方に最低50cm以上の設置余裕しるを確保し、目地を跨ぐ場合は、目地より最低50cm以上の設置余裕しるを確保する。
 ※2 導水補工は、ビニロンメッシュ設置後に設置する。
 ※3 導水補工設置の際、内装板が干渉する場合は、内装板を取り外し設置する。
 ※4 湧水部が運轉的箇所については、導水補工(165mm)を採用しているが、湧水状態において適宜判断すること。

健全度判定区分

区分	健全度	状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

【H26道路トンネル定期点検要領(国土交通省道路局(自治体用))】

距離(m)	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670
スパン番号	S129	S130	S131	S132	S133	S134	S135	S136	S137	S138	S139	
ひび割れ密度 (cm/m ²)	39.8	31.55	27.3	52.7	39.6	35.7	41.8	47.2	52.4	49.2	47.75	
外力による変状	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
材質劣化による変状	III	II	III	III	II	III	II	II	III	III	II	
湧水などによる変状	II	II	—	—	II	—	II	II	II	—	II	
スパン毎の判定	III	III	III	III	II	III	II	II	III	III	II	


数量表

項目	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670
はく落対策	—	—	0.040	0.070	0.028	0.020	0.035	—	0.010	0.060	0.040	—
材質劣化対策	3.41	—	2.64	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—
湧水対策	12.60	12.60	12.98	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60
ひび割れ対策	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
補強対策	2.60	1.20	—	—	18.00	—	17.80	—	1.80	—	—	6.60
内装板塗装	32.66	24.48	24.23	21.16	20.52	21.99	20.28	20.43	21.55	20.17	23.97	—
内装板復旧塗装	0.56	—	—	—	—	—	—	—	0.56	1.12	—	—
内装板復旧塗装(維持管理用)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
導水補工	0.44	—	—	—	—	—	—	—	0.44	0.88	—	—






実施設計図面

工事名	R1青土 国道318号(鵜の田尾トンネル) 阿波・土成町 宮川内 補修工事(1)
路線名等	一般国道318号
工事箇所	徳島阿波市土成町宮川内(鵜の田尾トンネル)(1)
図面名	数量展開図
縮尺	1:200
図面番号	
会社名	
事業者名	東部県土整備局 吉野川庁舎

背面空洞展開図 S=1:250

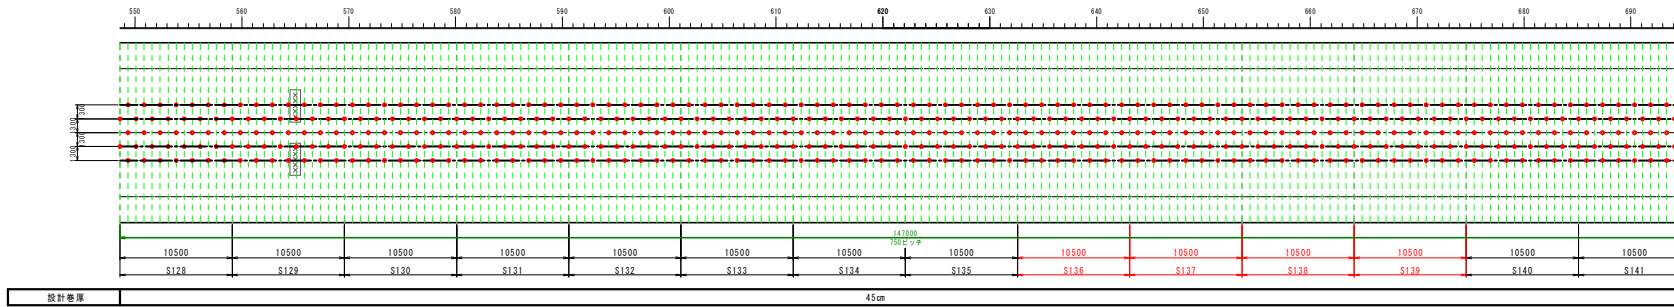

地中レーダ解析縦断面図

 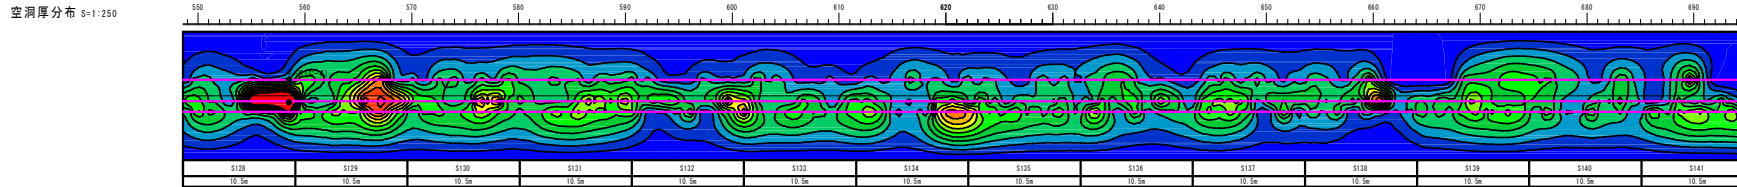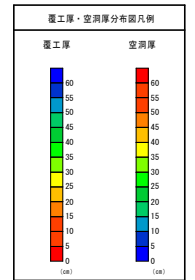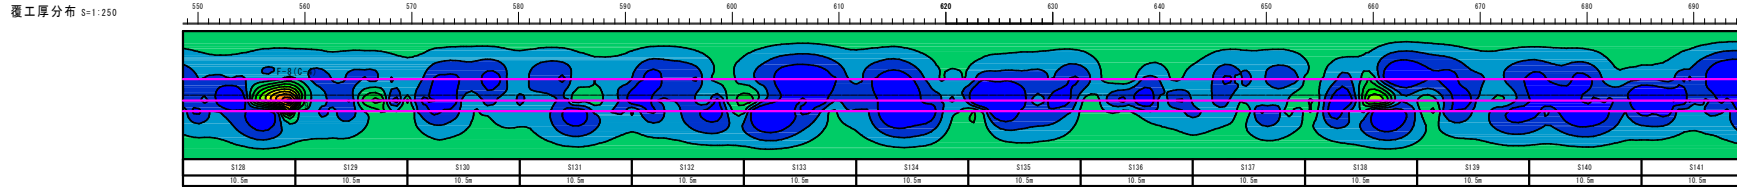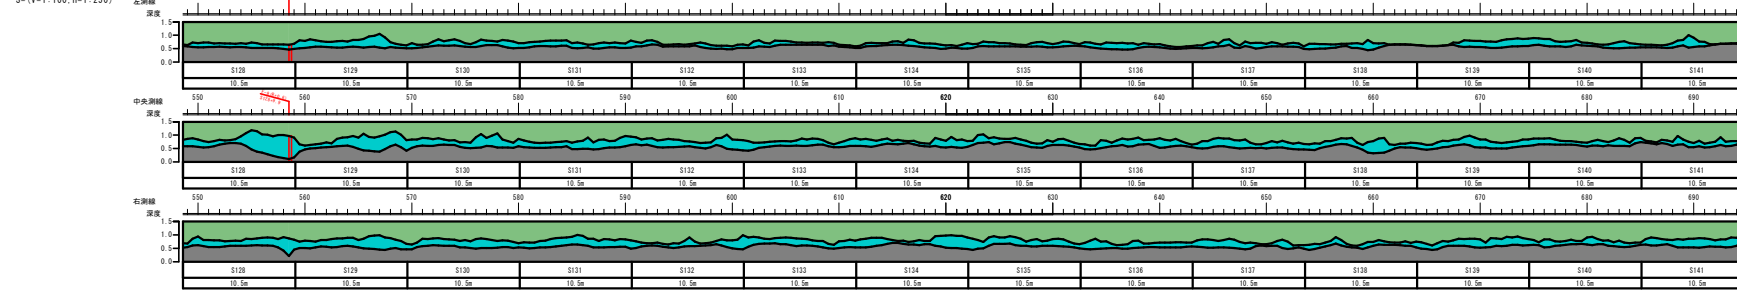

スパン	S128	S129	S130	S131	S132	S133	S134	S135	S136	S137	S138	S139	S140	S141
最小覆工厚 (cm)	11	38	46	46	43	42	48	44	46	46	32	44	51	52
最大空洞厚 (cm)	86	67	57	47	53	35	49	47	39	34	55	36	31	46
空洞の連続性	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布	全体的に分布
管理注入圧 (kgf/cm ²)	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

※最大空洞厚(1スパンあたり)が30cm以上を赤字で示す。


スパン番号	距離 (m)														
	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690
背面空洞による判定	IV	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
材料劣化による判定	III	II	I	I	II	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
突発性崩壊による判定	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
スパン幅の判定	IV	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II

実施設計図面


工事名	R1百土 国道318号(鶴の田尾トンネル) 阿波・土成町宮川内 補修工事(1)
路線名等	一般国道318号
工事箇所	徳島県阿波市土成町宮川内 (鶴の田尾トンネル)(1)
図面名	背面空洞展開図
縮尺	1:250
図面番号	
会社名	
事業者名	東部県土整備局 吉野川庁舎

鵜の田尾トンネル一般図(その2)

標準断面図 S=1:50

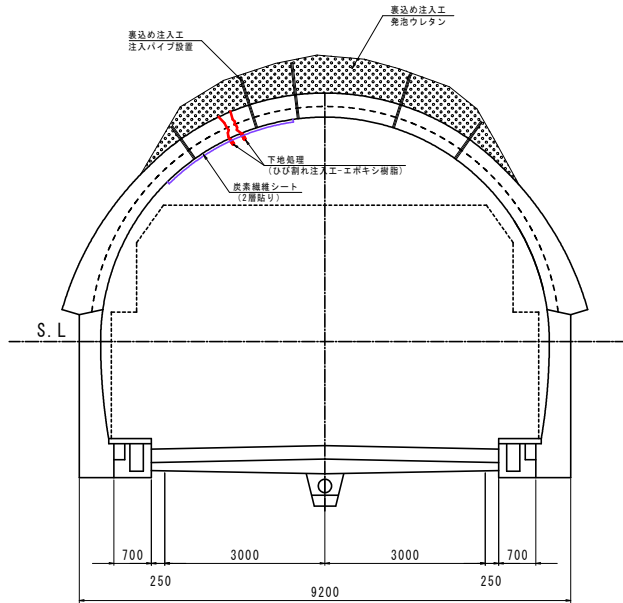


注入孔配置図 S=1:100

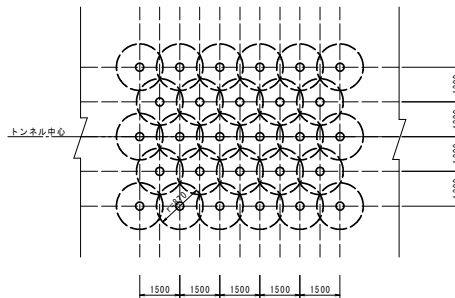

※背面空潤注入を実施する際の削孔(チェック削孔含む)において、覆工厚 $\geq 20\text{cm}$ 以下が生じた場合は、内面補強シートを併用する。また、内面補強シート範囲については、下地処理も同時に行う。


目地部削孔位置

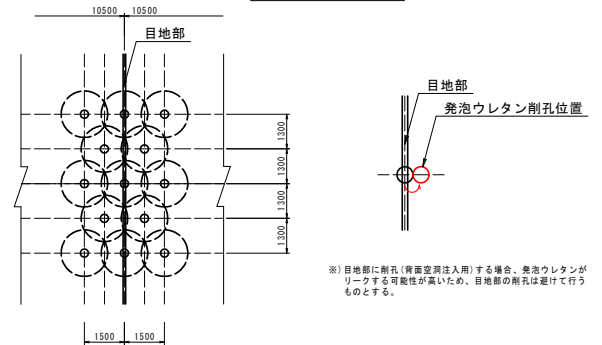

施工フロー

1. 炭素繊維シート接着工(2層)	
炭素繊維シート接着工(2層)は、トンネル覆工不足($\pm 20\text{mm}$ 以下)箇所における補強対策であるため、注入裏込め注入工前に施工すること。	
↓	
2. 裏込め注入工	
①削孔	覆工コンクリートをレグドリル等で削孔($\phi 32\text{mm}$)する。
②検尺	削孔した注入孔からスケール等を用いて覆工厚、空潤量の検尺を行う。
③注入管設置	削孔した箇所に注入管を挿入しコーキング作業を行って注入管をセットする。
④注入ホースの取り付け	注入ホースを固定する。
⑤注入開始	注入圧力を確認しながら注入を開始する。
⑥注入	・注入圧力、漏水、標識物の変状監視を継続する。 ・適正な吐出量を維持する。
⑦注入終了	注入圧力、注入量の確認を行って注入を終了する。
⑧注入ホースの取り外し	圧抜き(飛散に注意)後、ホースを外す。
⑨注入箇所の移動	注入ホースの移動、または注入機材の移動により別削孔へ移る。
⑩注入管の処置	注入管や注入材料等が将来落下しないよう処置を講ずる。また覆工表面のシール材等の除去を行う。


炭素繊維シート接着工(2層) S=1:50
(内面補強用)

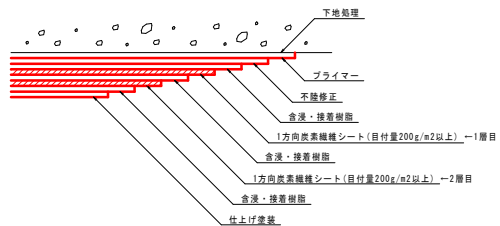

※炭素繊維シート接着工の範囲については、補修判定に關係なく下地処理が必要であり、鵜の田尾トンネルでは、ひび割れ注入工(エポキシ樹脂)を選定している。
(対象スパン: S128スパン)

※設置範囲においては、アーチ部では、変状部の周囲に覆工巻厚(実際の覆工巻厚が不明な場合は設計巻厚) $> 20\text{cm}$ 以上(最低 30cm 以上)の定着余長を確保する。
管壁部では、はく落後の全巻厚を繊維シートで確保保持することにならないので、アーチ部に適用する場合は比定着余長は短くできる。
管壁部の定着余長は設計者の判断で個別に設定する(ただし、定着余長の最低値は 20cm 以上とする)。目地部を跨いで設置する場合は、定着余長は覆工巻厚 $+ 40\text{cm}$ 以上(最低 70cm 以上)を確保する。

注入孔詳細図 S=1:10

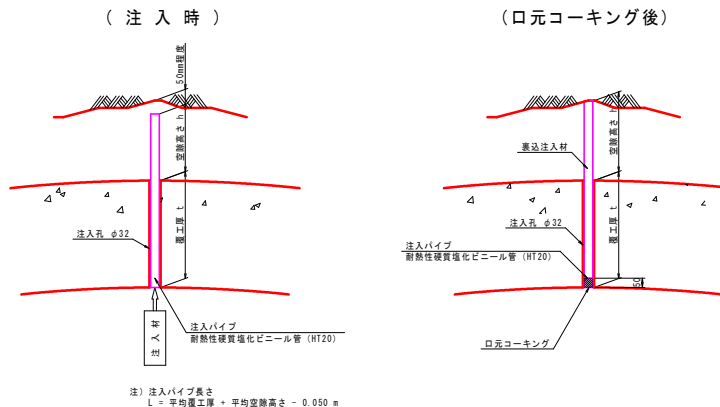

実施設計図面

工事名	R1百士 国道318号(鵜の田尾トンネル) 阿波・土成町宮川内 補修工事(1)
路線名等	一般国道318号
工事箇所	徳島県阿波市土成町宮川内 (鵜の田尾トンネル)(1)
図面名	鵜の田尾トンネル一般図(その2)
縮尺	図示 図面番号
会社名	
事業者名	東徳県土整備局 吉野川庁舎